

Приложение №  
к сведениям о типах средств  
измерений, прилагаемым  
к приказу Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «» \_\_\_\_\_ 2021 г № \_\_\_\_\_

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Микрометры Werka

#### Назначение средства измерений

Микрометры Werka предназначены для измерений наружных линейных размеров деталей, а также общей нормали зубчатых колес.

#### Описание средства измерений

Принцип действия микрометров основан на использовании точной винтовой пары для преобразования вращательного движения микрометрического винта в поступательное движение измерительного наконечника.

Микрометры состоят из скобы, подвижной и неподвижной измерительных пяток, микрометрического винта со стеблем и барабаном или с жидкокристаллическим экраном, стопора, трещотки или фрикционного механизма.


Микрометры выпускаются следующих видов:

- МК – с отсчетом по шкалам стебля и барабана, для измерений наружных размеров;
- МКЦ – с цифровым отсчетным устройством, для измерений наружных размеров;
- МЗ – зубомерные для измерений длины общей нормали зубчатых колес.

Микрометры модели МКЦ имеют цифровое отсчетное устройство, которое представляет собой жидкокристаллический экран с кнопочным управлением, с помощью которого осуществляется ряд специальных функций, таких как включение или выключение микрометра, кнопка выбора единиц измерений дюймы или миллиметры (in/mm), кнопка установки предварительного значения (TOL).

Для установки в исходное положение микрометры с нижним пределом диапазона измерений 25 мм и более имеют установочную меру с теплоизолирующими накладками. Для микрометров МЗ в качестве установочной меры используется концевая мера длины, которая входит в комплект поставки микрометра.



Логотип  или **werka** наносится на паспорт микрометров типографским методом, на скобу или микрометрический винт и футляр микрометров краской или методом лазерной маркировки.

Пломбирование от несанкционированного доступа не предусмотрено.



Рисунок 1 – Общий вид микрометров МК



Рисунок 2 – Общий вид микрометров МКЦ



Рисунок 3 – Общий вид микрометров МЗ

Программное обеспечение отсутствует.

### Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Диапазон измерений, цена деления (шаг дискретности), пределы допускаемой абсолютной погрешности в любой точке диапазона измерений при нормируемом измерительном усилии и температуре, не превышающей значений, указанных в таблице 4

| Обозначение | Диапазон измерений, мм | Цена деления (шаг дискретности) мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм |
|-------------|------------------------|------------------------------------|---|
| МК          | от 0 до 25             | 0,01                               | ±4,0  |
|             | от 25 до 50            | 0,01                               | ±4,0  |
|             | от 50 до 75            | 0,01                               | ±5,0  |
|             | от 75 до 100           | 0,01                               | ±5,0  |
|             | от 100 до 125          | 0,01                               | ±6,0  |
|             | от 125 до 150          | 0,01                               | ±6,0  |
|             | от 0 до 25             | 0,001                              | ±4,0  |
|             | от 25 до 50            | 0,001                              | ±4,0  |
|             | от 50 до 75            | 0,001                              | ±5,0  |
| МКЦ         | от 0 до 25             | 0,001                              | ±3,0  |
|             | от 25 до 50            | 0,001                              | ±3,0  |
|             | от 50 до 75            | 0,001                              | ±4,0  |
|             | от 75 до 100           | 0,001                              | ±4,0  |
|             | от 100 до 125          | 0,001                              | ±5,0  |
| МЗ          | от 125 до 150          | 0,001                              | ±5,0  |
|             | от 0 до 25             | 0,01                               | ±4,0  |
|             | от 25 до 50            | 0,01                               | ±4,0  |
|             | от 50 до 75            | 0,01                               | ±5,0  |
|             | от 75 до 100           | 0,01                               | ±5,0  |

Таблица 2 – Номинальные размеры установочных мер, входящих в комплект микрометра и отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей микрометров

| Диапазон измерений, мм | Номинальные размеры установочных мер, мм | Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей микрометров, мкм, не более |
|------------------------|--|--|
| от 0 до 25             | -  | 2,0  |
| от 25 до 50            | 25                                       | 2,0  |
| от 50 до 75            | 50                                       | 3,0  |
| от 75 до 100           | 75                                       | 3,0  |
| от 100 до 125          | 100                                      | 4,0  |
| от 125 до 150          | 125                                      | 4,0  |

Таблица 3 - Номинальный размер установочных мер, допускаемое отклонение длины установочных мер от номинального размера, суммарный допуск плоскостности и параллельности измерительных поверхностей установочных мер:

| Номинальный размер установочных мер, мм | Допускаемое отклонение длины установочных мер от номинального размера, мкм | Суммарный допуск параллельности (плоскопараллельности) измерительных поверхностей установочных мер, мкм, не более |
|---|--|---|
| 25; 50                                  | ±2,0   | 0,50  |
| 75; 100                                 | ±3,0   | 0,75  |
| 125                                     | ±4,0   | 0,85  |

Таблица 4 - Основные метрологические и технические характеристики микрометров и установочных мер

| Наименование характеристики   | Значение            |
|---|---------------------|
| Отклонение от плоскостности плоских измерительных поверхностей микрометров МК, МКЦ и установочных мер, мкм, не более      | 0,6                 |
| Отклонение от плоскостности плоских измерительных поверхностей микрометров МЗ, мкм, не более                              | 0,9                 |
| Измерительное усилие для микрометров, Н:<br>МК, МКЦ<br>МЗ   | от 3 до 8           |
| Колебание измерительного усилия микрометров, Н, не более  | 2                   |
| Параметр шероховатости <i>Ra</i> измерительных поверхностей микрометров и установочных мер по ГОСТ 2789-73, мкм, не более | 0,08                |
| Условия эксплуатации:<br>- температура окружающей среды, °С<br>- относительная влажность воздуха, %, не более             | от +16 до +24<br>80 |
| Средний срок службы, лет  | 3                   |

Таблица 5 - Габаритные размеры микрометров и масса

| Модель | Диапазон измерений, мм | Габаритные размеры, мм, не более |        |        | Масса, кг, не более |
|--------|------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------------------|
|        |                        | длина                            | ширина | высота |                     |
| МК     | от 0 до 25             | 129,5                            | 56,1   | 19,9   | 0,4                 |
|        | от 25 до 50            | 161,1                            | 73,3   | 19,9   | 0,4                 |
|        | от 50 до 75            | 187,5                            | 88,4   | 20,0   | 0,5                 |
|        | от 75 до 100           | 215,5                            | 106,8  | 20,0   | 0,7                 |
|        | от 100 до 125          | 241,9                            | 123,5  | 20,0   | 0,8                 |
|        | от 125 до 150          | 266,3                            | 141,1  | 21,0   | 0,9                 |
| МКЦ    | от 0 до 25             | 154,5                            | 64,6   | 34,2   | 0,2                 |
|        | от 25 до 50            | 184,4                            | 82,4   | 34,2   | 0,3                 |
|        | от 50 до 75            | 211,1                            | 98,0   | 34,2   | 0,4                 |
|        | от 75 до 100           | 238,2                            | 116,2  | 34,2   | 0,6                 |
|        | от 100 до 125          | 264,5                            | 130,2  | 34,2   | 0,8                 |
|        | от 125 до 150          | 298,3                            | 148,8  | 34,2   | 0,9                 |
| МЗ     | от 0 до 25             | 133,8                            | 56,7   | 20,0   | 0,4                 |
|        | от 25 до 50            | 161,0                            | 74,0   | 20,0   | 0,5                 |
|        | от 50 до 75            | 188,5                            | 88,2   | 20,0   | 0,7                 |
|        | от 75 до 100           | 214,1                            | 106,5  | 20,0   | 1,1                 |

**Знак утверждения типа**

наносится на титульный лист паспорта типографским методом.

### Комплектность средства измерений

Таблица 6 – Комплектность средства измерений

| Наименование                          | Обозначение    | Комплектность |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| Микрометр                             | -              | 1 шт.         |
| Установочная мера                     | -              | 1 шт.         |
| Элемент питания (для микрометров МКЦ) | -              | 1 шт.         |
| Ключ                                  | -              | 1 шт.         |
| Фуляр                                 |                | 1 шт.         |
| Паспорт                               | МК.01.001.ПС   | 1 экз.        |
| Методика поверки                      | МП 203-68-2020 | 1 экз.        |

### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 7 «Заметки по эксплуатации и хранению» паспорта микрометров

### Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к микрометрам Werka

Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от  $1 \cdot 10^{-9}$  до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2840 от 29 декабря 2018.

Техническая документация изготовителя.

### Изготовитель

WERKA CO., LTD, KHP

Адрес: 200050, P.R.China, Shanghai, Ding Xi Rd, No.1016,  
North Yin Tong Mansion, room 1701-1702

Телефон: +86 21 62407620

Web-сайт: www.werkatools.ru

### Заявитель

АО «ПО «Диапазон»

ИНН 7715765265

Адрес: 127253, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 116, стр. 1

Телефон: +7 495 585 14 04

E-mail: info@werkatools.ru

### Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»).

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: +7 495 437-55-77, факс: +7 495 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»  
ФГУП «ВНИИМС»

СОГЛАСОВАНО  
Зам. директора  
по производственной метрологии  
ФГУП «ВНИИМС»

\_\_\_\_\_ Н.В. Иванникова  
«24» декабря 2020 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

**Микрометры Werka**

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

МП 203-68-2020

МОСКВА, 2020

Настоящая методика поверки распространяется на микрометры Werka, выпускаемые по технической документации WERKA CO., LTD, КНР, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверками – 1 год. Поверка также необходима после проведения каждого ремонта.

## 1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операции   | Номер пункта методики поверки | Средства поверки   | Проведение операции при |                       |
|---|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
|   |                               |  | первичной поверке       | периодической поверке |
| Внешний осмотр  | 5.1                           | Визуально  | да                      | да                    |
| Опробование   | 5.2                           | Визуально  | да                      | да                    |
| Определение измерительного усилия и колебания измерительного усилия             | 5.3                           | Весы рычажные настольные циферблатные ВРНЦ (рег. № 23740-07), стойка типа С-П-28-125x125 по ГОСТ 10197-70  | да                      | нет                   |
| Определение отклонения от плоскостности измерительных поверхностей микрометра   | 5.4                           | Пластина плоская нижняя стеклянная ПИ 60, класса точности 2 (рег. № 197-70)  | да                      | да                    |
| Определение отклонения от параллельности измерительных поверхностей микрометров | 5.5                           | Стеклянные плоскопараллельные пластины ПМ-15, ПМ-40, ПМ-65, ПМ-90 (рег. № 589-74); рабочие эталоны 4-го разряда согласно Государственной поверочной схеме для средств измерений длины в диапазоне от $1 \cdot 10^{-9}$ до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм, утвержденной приказом Росстандарта № 2840 от 29 декабря 2018 г. (меры длины концевые плоскопараллельные) | да                      | да                    |
| Определение абсолютной погрешности  | 5.6                           | Рабочие эталоны 4-го разряда согласно Государственной поверочной схеме для средств измерений длины в диапазоне от $1 \cdot 10^{-9}$ до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм, утвержденной приказом Росстандарта № 2840 от 29 декабря 2018 г. (меры длины концевые плоскопараллельные)  | да                      | да                    |

Продолжение таблицы 1

| Наименование операции   | Номер пункта методики поверки | Средства поверки  | Проведение операции при |                       |
|---|-------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|
|   |                               |   | первичной поверке       | периодической поверке |
| Определение отклонения длины от номинальной и отклонения от параллельности (плоскопараллельности) измерительных поверхностей установочных мер | 5.7                           | Рабочие эталоны 4-го разряда согласно Государственной поверочной схеме для средств измерений длины в диапазоне от $1 \cdot 10^{-9}$ до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм, утвержденной приказом Росстандарта № 2840 от 29 декабря 2018 г. (меры длины концевые плоскопараллельные); машина оптико-механическая для измерения длин ИЗМ-11м (рег. № 1353-60) | да                      | да                    |

Примечание. Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки приборов должны соблюдаться следующие требования:

- при подготовке к проведению поверки должны быть соблюдены требования пожарной безопасности при работе с легковоспламеняющимися жидкостями, к которым относится бензин, используемый для промывки;
- бензин хранят в металлической посуде, плотно закрытой металлической крышкой, в количестве не более однодневной нормы, требуемой для промывки;
- промывку проводят в резиновых технических перчатках типа II по ГОСТ 20010-93.

## 3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

3.1. Поверку микрометров следует проводить при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность окружающего воздуха не более 80 %.

## 4. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

4.1. При поверке микрометр и установочные меры следует брать за теплоизоляционные накладки (при наличии), а при отсутствии их – при помощи теплоизолирующей салфетки; концевые меры длины также следует брать при помощи теплоизолирующей салфетки.

4.2. Микрометры и установочные меры должны быть выдержаны в помещении, где проводят поверку, на металлической плите в течение не менее 1 ч или в открытых футлярах не менее 3 ч.



## 5. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 5.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие микрометра требованиям паспорта в части комплектности и внешнего вида.

При осмотре должна быть проверена правильность нанесения маркировки. На микрометре должны быть нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование;
- диапазон измерений и цена деления (шаг дискретности);
- серийный номер.

При осмотре должно быть установлено отсутствие на наружных поверхностях микрометра дефектов, ухудшающих внешний вид или влияющих на эксплуатационные качества, наличие элемента питания для микрометров с цифровым отсчетным устройством (МКЦ).

### 5.2. Опробование

При опробовании проверяют:

- плавность перемещения барабана микрометра вдоль стебля;
- отсутствие вращения микрометрического винта, после приложения момента, передаваемого устройством, обеспечивающим измерительное усилие (при этом показания микрометра не должны изменяться);
- обеспечение электронным цифровым отсчетным устройством микрометров выдачи цифровой информации в прямом коде (с указанием знака и абсолютного значения), установки начала отсчета в абсолютной системе координат.

### 5.3. Определение измерительного усилия микрометров и его колебания

Измерительное усилие микрометра определяют при помощи весов на двух различных участках шкалы стебля микрометра. Определение измерительного усилия должно производиться при контакте измерительной поверхности микрометрического винта с плоской поверхностью.

Измерения на весах производят по схеме, приведенной в Приложении 2.

Микрометр закрепляют в стойке при помощи кронштейна (Приложение 1) в таком положении, чтобы микрометрический винт занимал вертикальное положение и вставка находилась в центре измерительной поверхности микрометрического винта и касалась ее.

Вращая микрометрический винт до проскальзывания трещотки (фрикциона), определяют значение измерительного усилия по показанию стрелки весов.

Колебание измерительного усилия определяют как разность значений измерительного усилия на двух различных участках стебля.

Полученное значение массы в граммах, деленное на 100 (коэффициент пересчета показаний весов в значения измерительного усилия в Ньютонах), равно измерительному усилию микрометра в Ньютонах.


Допускается производить контроль измерительного усилия с помощью динамометра

Динамометр располагают между измерительными поверхностями микрометра.

При вращении микрометрического винта за трещотку до ее проскальзывания торец скоса гайки динамометра должен находиться между рисками, определяющими допустимые пределы измерительного усилия.

Колебание измерительного усилия определяют на двух различных участках шкалы стебля. Вращая микрометрический винт за трещотку, устанавливают положения, в которых находится край скоса гайки динамометра при перемещении

барабана по шкале стебля микрометра.

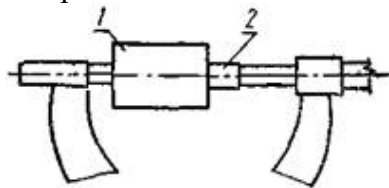

1 - концевая мера длины; 2 - динамометр  
Рис. 1.

Расстояние между крайними положениями торца скоса гайки не должно превышать половины расстояния между рисками динамометра.

Для микрометров с диапазоном измерений свыше 25 мм в качестве удлинителя для динамометра можно использовать концевые меры длины или блоки концевых мер длины с размером, равным нижнему пределу диапазона измерений данного микрометра (Рис. 1).

Измерительное усилие микрометров должно быть в пределах от 3 до 8 Н.  
Колебание измерительного усилия не должно превышать 2 Н.

#### 5.4. Определение отклонения от плоскостности плоских измерительных поверхностей микрометров и установочных мер

Отклонение от плоскостности плоских измерительных поверхностей микрометров и установочных мер определяют интерференционным методом при помощи плоской стеклянной пластины.

Стеклянную пластину накладывают на поверяемую поверхность. При этом добиваются такого контакта, при котором наблюдалось бы наименьшее число интерференционных полос (колец). Отклонение от плоскостности определяют по числу наблюдаемых интерференционных полос (колец), при этом одна полоса соответствует отклонению от плоскостности 0,3 мкм. Отсчет следует производить, отступив 0,5 мм от края измерительной поверхности.

На рис. 2 - 4 приведено увеличенное изображение картины интерференционных полос (колец) при различных формах отклонений от плоскостности измерительной поверхности микрометра. Во всех приведенных случаях отсчет полос (колец) равен 2.

На рис. 2 измерительная поверхность представляет собой сферу и интерференционные кольца *б* и *в* ограничены окружностями (контакт в точке *а*). Кольцо *г* так же, как и полосы *г* и *е* на рис. 3 и *ж* на рис. 4 во внимание не принимаются, поскольку они расположены от края измерительной поверхности на расстоянии менее 0,5 мм.

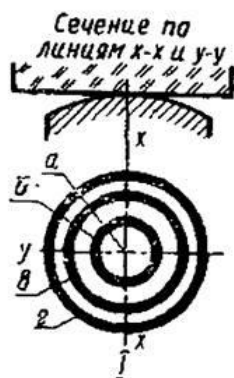


Рис. 2

На рис. 3 контакт стеклянной пластины с измерительной поверхностью микрометра также осуществляется в одной точке, однако радиус кривизны измерительной поверхности в сечении X-X больше, чем в сечении Y-Y. Здесь кольцо б считается первой полосой, а полосы в и д принимаются за одну полосу (кольцо), поскольку при большей измерительной поверхности микрометра эти полосы соединились бы.

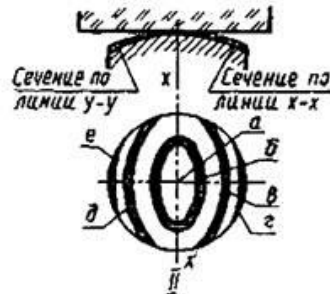


Рис. 3

На рис. 4 контакт стеклянной пластины с измерительной поверхностью микрометра, которая представляет собой цилиндрическую поверхность, осуществляется по линии а. Здесь полосы ограничены прямыми линиями и так же, как полосы в и д в предыдущем случае, каждая пара полос (б - д и в - е) считается соответственно одной полосой.

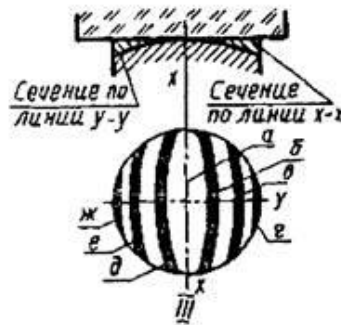


Рис. 4

Если по обе стороны от точки (линии) контакта будет наблюдаться неодинаковое число полос, то отсчет полос производится на той стороне, где число видимых полос будет больше.

Отклонение от плоскостности плоских измерительных поверхностей микрометров МК, МКЦ и установочных мер не должно превышать 0,6 мкм, микрометров МЗ – 0,9 мкм

### 5.5. Определение отклонения от параллельности измерительных поверхностей микрометров

Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей микрометров с верхним пределом диапазона измерений до 100 мм включительно определяют при помощи стеклянных плоскопараллельных пластин, для микрометров с верхним пределом диапазона измерений свыше 100 мм при помощи концевых мер длины при незакрепленном стопорном винте.

5.5.1. Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей микрометров с верхним пределом диапазона измерений до 100 мм включительно

определяют интерференционным методом по четырем стеклянным плоскопараллельным пластинам, размеры которых отличаются друг от друга на значение, соответствующее 1/4 оборота микрометрического винта.

Приведя пластину в контакт с измерительными поверхностями микрометра, при использовании устройства, обеспечивающего измерительное усилие, добиваются такого положения, при котором была бы наименьшая сумма полос на обеих измерительных поверхностях. Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей определяется наибольшей из сумм интерференционных полос, подсчитанной для каждой из четырех стеклянных пластин, при этом одна полоса соответствует отклонению от параллельности 0,3 мкм.

Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей микрометров с верхним пределом диапазона измерений до 100 мм можно определить при помощи концевых мер длины согласно п. 5.5.2.

5.5.2. Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей микрометров с верхним пределом диапазона измерений свыше 100 мм определяют по концевым мерам длины или блокам концевых мер, размеры которых отличаются друг от друга на значение, соответствующее 1/4 оборота микрометрического винта.

Концевую меру или блок концевых мер последовательно устанавливают между измерительными поверхностями в положении 1, 2, 3, 4, на расстоянии  $b$  от края измерительной поверхности, как показано на рис. 5, и подводят измерительные поверхности микрометра при использовании устройства, обеспечивающего измерительное усилие.

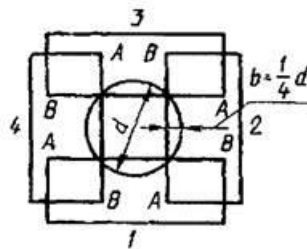


Рис. 5

Для исключения влияния отклонения от параллельности плоских измерительных поверхностей концевых мер их устанавливают между измерительными поверхностями микрометра одним и тем же краем  $AB$ .

Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей микрометра для каждого размера меры определяют как наибольшую разность показаний микрометра при четырех положениях меры.

Отклонения от параллельности плоских измерительных поверхностей в каждом из четырех положений микрометрического винта не должны превышать значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2

| Диапазон измерений, мм | Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей микрометров, мкм, не более |
|------------------------|--|
| от 0 до 25             | 2,0  |
| от 25 до 50            | 2,0  |
| от 50 до 75            | 3,0  |
| от 75 до 100           | 3,0  |
| от 100 до 125          | 4,0  |
| от 125 до 150          | 4,0  |

## 5.6. Определение абсолютной погрешности

5.6.1. Абсолютную погрешность измерений микрометров определяют в пяти (не менее) равномерно расположенных точках шкалы микрометра путем сравнения показаний с размерами концевых мер длины.

Точки, в которых рекомендуется производить проверку микрометров, указаны в таблице 3.

Таблица 3

| Диапазон измерений микрометра, мм  | Рекомендуемые номинальные значения размеров концевых мер длины, используемых при поверке, мм |
|--|--|
| 0 - 25   | 5,12; 10,24; 15,36; 21,50; 25,00   |
| $A - (A + 25)$   | $A+5,12; A+10,24; A+15,36; A+21,50; A+25,00$   |
| Примечания:<br>1. $A$ - нижний предел измерений поверяемого микрометра.<br>2. При поверке рекомендуется использовать наборы концевых мер длины<br>3. № 21 и № 8 по ГОСТ 9038-90. |  |

Абсолютная погрешность измерений микрометров не должна превышать пределов допускаемой абсолютной погрешности, указанных в таблице 4.

Таблица 4

| Обозначение | Диапазон измерений, мм | Цена деления (шаг дискретности) мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм |
|-------------|------------------------|------------------------------------|---|
| МК          | от 0 до 25             | 0,01                               | $\pm 4,0$                                       |
|             | от 25 до 50            | 0,01                               | $\pm 4,0$                                       |
|             | от 50 до 75            | 0,01                               | $\pm 5,0$                                       |
|             | от 75 до 100           | 0,01                               | $\pm 5,0$                                       |
|             | от 100 до 125          | 0,01                               | $\pm 6,0$                                       |
|             | от 125 до 150          | 0,01                               | $\pm 6,0$                                       |
|             | от 0 до 25             | 0,001                              | $\pm 4,0$                                       |
|             | от 25 до 50            | 0,001                              | $\pm 4,0$                                       |
|             | от 50 до 75            | 0,001                              | $\pm 5,0$                                       |
| МКЦ         | от 75 до 100           | 0,001                              | $\pm 5,0$                                       |
|             | от 0 до 25             | 0,001                              | $\pm 3,0$                                       |
|             | от 25 до 50            | 0,001                              | $\pm 3,0$                                       |
|             | от 50 до 75            | 0,001                              | $\pm 4,0$                                       |
|             | от 75 до 100           | 0,001                              | $\pm 4,0$                                       |
|             | от 100 до 125          | 0,001                              | $\pm 5,0$                                       |
| МЗ          | от 125 до 150          | 0,001                              | $\pm 5,0$                                       |
|             | от 0 до 25             | 0,01                               | $\pm 4,0$                                       |
|             | от 25 до 50            | 0,01                               | $\pm 4,0$                                       |
|             | от 50 до 75            | 0,01                               | $\pm 5,0$                                       |
|             | от 75 до 100           | 0,01                               | $\pm 5,0$                                       |

5.7. Отклонения длины установочных мер от номинальной и отклонения от параллельности (плоскопараллельности) измерительных поверхностей установочных мер определяют сравнением установочных мер с концевыми мерами длины соответствующих размеров.

Установочные меры с плоскими измерительными поверхностями поверяют на горизонтальной оптико-механической машине с использованием сферических наконечников, добиваясь наименьших показаний прибора при покачивании меры вокруг горизонтальной и вертикальной осей.

Отклонение длины установочной меры от номинального значения определяют в средней точке 2 и в четырех точках 1, 3, 4 и 5, расположенных на расстоянии 0,7 – 1,0 мм от края измерительной поверхности установочной меры (рисунок 6).

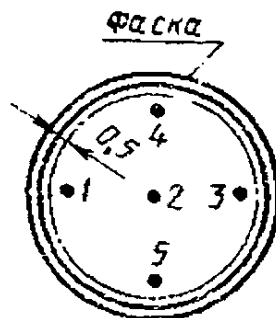


Рис. 6

За отклонение длины установочной меры от номинального значения принимают наибольшее по абсолютному значению отклонение из пяти полученных.

За отклонение от параллельности (плоскопараллельности) измерительных поверхностей установочных мер принимают наибольшую по абсолютному значению разность между наибольшим и наименьшим из отсчетов в точках 1, 2, 3, 4 и 5.

Отклонения длины установочной меры от номинальных размеров и отклонения от параллельности (плоскопараллельности) измерительных поверхностей установочных мер не должны превышать значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5.

| Номинальный размер установочных мер, мм | Допускаемое отклонение длины установочных мер от номинального размера, мкм | Суммарный допуск параллельности (плоскопараллельности) измерительных поверхностей установочных мер, мкм, не более |
|---|--|---|
| 25; 50                                  | $\pm 2,0$  | 0,50  |
| 75; 100                                 | $\pm 3,0$  | 0,75  |
| 125                                     | $\pm 4,0$  | 0,85  |

## 5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. При положительных результатах поверки оформляется свидетельство о поверке по Приказу Минпромторга России № 1815.

5.2. При отрицательных результатах поверки оформляется извещение о непригодности по Приказу Минпромторга России № 1815.

Зам. начальника отдела 203  
ИЦ ФГУП «ВНИИМС»


Е.А. Милованова

Ведущий инженер отдела 203  
ФГУП «Микрон»

Н.И. Кравченко


**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
**Справочное**

**КРОНШТЕЙН**

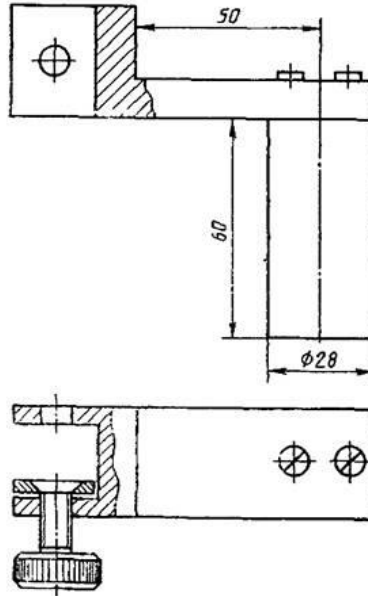

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
**Справочное**

**СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСИЛИЯ МИКРОМЕТРА**

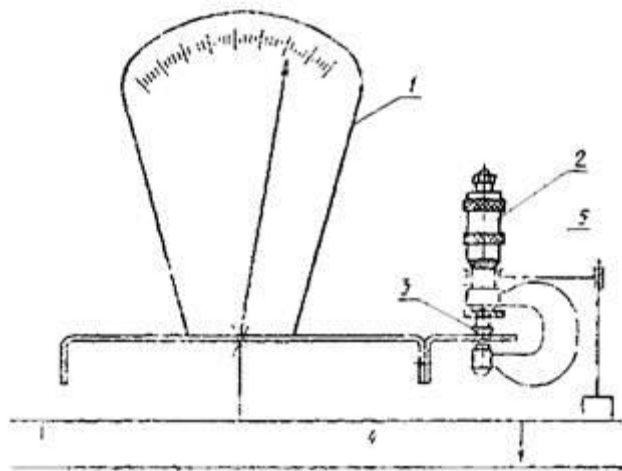

1 - циферблатные весы; 2 - микрометр; 3 - вставка с плоской или цилиндрической поверхностью; 4 - стол; 5 - устройство для крепления микрометр